

受付No	5	受付日	2010年1月25日
データ内容	整備前	作業者	佐藤賢治
お客様名	臼井克美様	車両番号	練馬301と2430
型式	GF-4BAPRF	車台番号	WAUZZZ4BZ1N014667
車名	アウディ	モデル	A6
初年度登録	2000年11月1日	走行距離	56,500 Km
駆動種類	0	車検満了日	2011年11月13日



《カラーレベルの見方》



プレチェック 実測 良 否 備考

				Bad <-----> Good	
バッテリーテスト	バッテリースタート容量	78 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッテリー電圧	12.81 V	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッテリー交換レベル	2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
オルタネーターテスト	充電電圧	14.19 V	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	リップル	OK			コメント
コントロールユニット診断					
エンジン関係	故障コード数	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コメント: 水温センサー故障
	ラムダ状態	8以上	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
ブレーキ関係	故障コード数	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コメント: ABSホイールセンサー
その他	故障コード数	0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	コメント

エンジンコンディションチェック 実測 良 否 備考


排ガステスト		2800rpm時		規格		アイドル時		規格	
CO	0 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.3%以下	CO	0 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.5%以下
CO2	15.4 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	14.5~16.0%	CO2	15 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	14.5~16.0%
HC	0 ppm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100ppm以下	HC	0 ppm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100ppm以下
O2	0 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.0~0.5%	O2	0 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.0~0.5%
λ	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.97~1.03	λ	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0.97~1.03

コメント

エンジンコンディションチェック総合評価

あなたの車のエンジンコンディションは、 **100%**

総括コメント:  
水温センサー不良の可能性がありますが、始動不良・燃費悪化など引き起こしません。

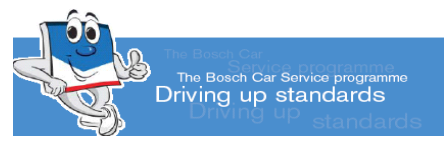

あなたの車のメニュー2  
トータルコンディションは、 **89%**

実施店 : ムツミコミュニティ株式会社  
住所 : 東京都板橋区赤塚新町3-4-14  
Tel : 03-3977-4101 Fax 03-3977-4105